



РАЗДЕЛ 1 Идентификация вещества / смеси и фирмы / предприятия

1.1 Идентификатор продукта	104116 Fiber Tech
1.2 Соответствующие идентифицированные применения вещества или смеси и нерекомендуемые	Automotive repair
1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности	ITW Evercoat a division of Illinois Tool Works Inc. 6600 Cornell Road Cincinnati, OH 45242 513-489-7600
1.4 Аварийный номер телефона	CHEM TEL: +1-813-248-0603

РАЗДЕЛ 2 Идентификация опасности

2.1 Классификация в соответствии с (ЕС) № 1272/2008

2.1 Классификация в соответствии с (ЕС) № 1272/2008	Дыхательная Сенсibilизация Категория 1 Кожа Сенсibilизация Категория 1 Разъедание / раздражение кожи Категория 2 Серьезные повреждения глаз / раздражение глаз Категория 2 Системная токсичность отдельных органов-мишеней (STOT) - повторное воздействие Категория 2 Горючая жидкость Категория 3
Классифицируются в соответствии с (ЕС) № 67/548 / ЕЕС	Xn - Вредный Xi - Раздражающее
Здоровье данных опасности	R36 / 37/38 - Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу; R20 / 21/22 - Вреден при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании
Физико-химические эффекты	R10 - Огнеопасно

2.2 Элементы маркировки

Пиктограмма



Сигнальное слово

Опасность

Указание на опасность

H226 - Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H315 - Вызывает раздражение кожи.
H317 - Может вызывать аллергическую реакцию кожи.
H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.
H334 - Может вызывать аллергию или астматические симптомы или

Предупредительные надписи

затруднение дыхания при вдыхании.

H373 - Может вызвать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия.

P233 - Хранить плотно закрытым.

P260 - Не вдыхать пыль / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.

P280 - Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

P305 + P351 + P338 - ПРИ В ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если в состоянии и легко сделать. Продолжить промывание.

P403 + P235 - Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.


P261 - Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.

Показания опасности

Xn - Вредный

Xi - Раздражающее

Символы ЕС

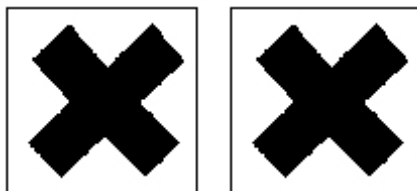

2.3 Другие опасности

Данные недоступны

РАЗДЕЛ 3 Состав / информация о компонентах

Chemical Name	%	CAS # Reach registration no	(EC) № 1272/2008	1999/45 / EC
Styrene	10 - 30	100-42-5	Острая токсичность 4; H332 Острая токсичность 4; H332 Острая токсичность 4; H332 раздражающее глаз 2; H319 горючая жидкость 3; H226 Skin Irrit. 2; H315	XN R10 R20 R36/38
Amorphous Silica	1 - 5	112945-52-5	STOT RE 1; H372 STOT SE 3; H335, H336	
Acid anhydride	0.5 - 1.5	85-43-8	Опасность для водной среды - хроническая 3; H412 повреждения глаз 1; H318	XI R36/37

			Resp. Sens. 1. H334 Skin Sens 1. H317	
Dimethylaniline (DMA)	0.1 - 1	121-69-7	Опасность для водной среды - хроническая 2; H411 Острая токсичность 3; H311 Острая токсичность 3; H331 Острая токсичность 3; H331 Острая токсичность 3; H301 Острая токсичность 3; H331 канцерогенный 2; H351	T R23/24/25 R33

For full text of H-statements and R-phrases; See Section 16

РАЗДЕЛ 4 Меры по оказанию первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Ингаляция

Вынести на свежий воздух. Если дыхание затруднено, обученный персонал вводит кислород. Если пострадавший не дышит, сделайте искусственное дыхание и обученный персонал вводит кислород. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Держите пострадавшего в тепле и в спокойном состоянии. Если пострадавший перестал дышать из-за непроходимости дыхательных путей, ослабить воротник и пояс, и сделать искусственное дыхание. Если дыхание затруднено, кислород может быть полезным, если вводится обученным персоналом предпочтительно по совету врача.

Зрительный Контакт

Промывать глаза большим количеством воды в течение не менее 20 минут, часто оттягивая веки. Наклоните голову, чтобы предотвратить передачу химиката в незагрязненный глаз. Немедленно обратитесь к врачу. Данные недоступны

Контакт с кожей

Вымойте водой с мылом. Обратитесь за медицинской помощью, если развивается или сохраняется раздражение. Снимите загрязненную одежду и продолжайте промывать водой. Обратиться к врачу, если сохраняются симптомы. Вымойте одежду перед повторным использованием.

Прием пищи

Не вызывать рвоту и немедленно обратиться за медицинской помощью. Дать выпить два стакана воды или молока, чтобы разбавить. Обеспечить поставщика медицинского обслуживания с MSDS (Паспортом безопасности химической продукции). Не вызывайте рвоту, если на это нет непосредственного указания врача.

4.4 Self protection of the first aider

Данные недоступны

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные

Симптом See Section 4.1

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Примечание к Нет никакой дополнительной информации о первой помощи.

врачу

РАЗДЕЛ 5 Меры по борьбе с пожаром

5.1 Средства пожаротушения	Используйте спиртовую пену, диоксид углерода, или сухой химикат для тушения пожаров. Вода может быть неэффективной, но брызги воды могут быть использованы для тушения огня, если брызгать на поверхность пламени. Вода может поглощать тепло и удерживать материал от повреждения огнем. Углекислый газ Сухой химикат
Unsuitable extinguishing media	Данные недоступны
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси	
Пожарные и / или взрывоопасность	Пары могут воспламениться от искр, пламени или других источников воспламенения, если материал находится выше точки вспышки, приводящей к пожару (класс В). Пары тяжелее воздуха и могут распространяться на источник зажигания и вспыхивать.
Опасные продукты горения	Углекислый газ, Угарный газ, Углеводороды
5.3 Рекомендации для пожарных	
Методы пожаротушения и защиты	Не входите в зоны пожара без надлежащей защиты, включая автономные дыхательные аппараты и полное защитное снаряжение. Тушите пожар с безопасного расстояния и защищенном месте из-за возможности опасных паров и продуктов разложения. Огнеопасный компонент(ы) этого материала может быть легче, чем вода, и гореть, плавая на поверхности.

РАЗДЕЛ 6 Меры при непреднамеренном выделении

6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры	
For Non-emergency Personnel	Non-emergency personnel should be kept clear of the area.
For emergency responders	Нет ожидаемых неблагоприятных последствий для здоровья от очистки материала, если контакта можно избежать. Следуйте рекомендациям о личном защитном оборудовании, найденным в разделе VIII данного Паспорта безопасности.
6.2 Экологические меры предосторожности	Данные недоступны
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки	Нет специальных соображений по очистке разлива. Соберите и выбросьте в обычное место. Выключите источники воспламенения; в том числе электрооборудование и пламя. Не позволяйте курить в зоне. Используйте инертные абсорбенты, например, песок или вермикулит. Держите в промаркированном закрытом контейнере.
6.4 Ссылка на другие разделы	Refer to section 13 for disposal information.

РАЗДЕЛ 7 Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению	Вызывающий легкое раздражение материал. Избегайте ненужного воздействия. Не допускайте попадания в глаза, на кожу и одежду Мыть руки перед едой Используйте при достаточной вентиляции Избегайте контакта с материалом,
---	---

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

избегайте вдыхания пыли или паров, используйте только в хорошо проветриваемом помещении.

Хранить в прохладном сухом проветриваемом месте. Изолировать от несовместимых материалов и условий.

Держите контейнер (ы) закрытым. Хранить в сухом прохладном месте. Хранить вдали от источников тепла, искр и пламени, Хранить в плотно закрытой таре

Automotive repair

7.3 Характерное конечное применение

РАЗДЕЛ 8 Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Химическое название	ACGIH TLV-TWA	ACGIH STEL	IDLH
Styrene	20 ppm	40 ppm STEL; 170 mg/m3 STEL	Данные недоступны
Amorphous Silica	Данные недоступны	Данные недоступны	Данные недоступны
Dimethylaniline (DMA)	5 ppm	Данные недоступны	Данные недоступны

8.2 Контроль воздействия

Инженерные меры	Не существует пределов воздействия для компонентов этого продукта. Не требуется технический контроль, чтобы поддерживать комфорт оператора при нормальных условиях эксплуатации.
Защита органов дыхания	Защита органов дыхания может потребоваться, чтобы избежать чрезмерного воздействия при обращении с этим продуктом. Общая или местная вытяжная вентиляция является предпочтительным средством защиты. Используйте респиратор, если вообще вентиляция помещения не доступна или недостаточна, чтобы устранить симптомы.
Защита глаз	Носите химически стойкие защитные очки с боковыми щитками при обращении с этим продуктом. Не носите контактные линзы. Wear splash-proof safety goggles if material could be misted or splashed into eyes.
Защита кожи	Обычно не считается опасностью риск для кожи. Если использование может привести в контакт с кожей, практикуйте личную гигиену. Вымойте руки и другие открытые участки мягким мылом и водой перед едой, питьем, и когда уходите с работы.
Перчатки	Нет информации
Thermal hazards	Данные недоступны

РАЗДЕЛ 9 Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое Состояние	Паста
Цвет	Красный
Запах	Ароматический
Порог восприятия запаха	Данные недоступны
pH	Neutral
Melting point / Freezing point (°C)	-30.6
Initial boiling point and boiling range (°C)	145
Вспышки (° C)	34
Скорость испарения	Данные недоступны
Горючесть (твердого тела, газа)	Данные недоступны
Верхние огнеопасные /	7

взрывоопасные ограничения, % в воздухе	1.1
Нижние огнеопасные / взрывоопасные ограничения, % в воздухе	
Давление паров	5,0 mmHg @ 68 °F / 20 °C
Плотность паров	Тяжелее воздуха. Пары, которые развиваются из этого продукта, будут оседать и накапливаются возле пола.
Relative Density	1,37
Solubility(ies)	Данные недоступны
Коэффициент распределения: н-октанол / вода	1.36
Температура самовоспламенения (° C)	490
Температура разложения	Данные недоступны
Вязкость	Данные недоступны
Explosive properties	Данные недоступны
Oxidizing properties	Данные недоступны
9.2 Другая информация	Данные недоступны

РАЗДЕЛ 10 Стабильность и реактивность

10.1 Реакционная способность	Данные недоступны
10.2 Химическая устойчивость	Стабилен при нормальных условиях.
10.3 Возможность опасных реакций	Данные недоступны
10.4 Условия, которых следует избегать	Данные недоступны
10.5 Несовместимые материалы	Пероксиды; Сильные кислоты; Сильные окислители
10.6 Опасные продукты разложения	Углекислый газ Угарный газ Углеводороды

РАЗДЕЛ 11 Данные по токсикологии

11.1 Информация о токсикологическом воздействии

Компонент токсикологии данных

Chemical Name	CAS-номер	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Styrene	100-42-5	Oral LD50 Rat 5000 mg/kg		Inhalation LC50 (4h) Rat 24 g/m3
Acid anhydride	85-43-8	Oral LD50 Rat 5410 mg/kg		
Dimethylaniline (DMA)	121-69-7	Oral LD50 Rat 1410 mg/kg		

РАЗДЕЛ 12 Экологическая информация

12.1 Токсичность	Данные недоступны
12.2 Стойкость и склонность к деградации	Данные недоступны
12.3 Потенциал биоаккумуляции	Нет данных
12.4 Мобильность в почве	Данные недоступны

- 12.5 Результаты РВТ и оценки оСоБ Данные недоступны
- 12.6 Другие неблагоприятные эффекты Данные недоступны
- 12.7 Дополнительная информация Данные недоступны

Экотоксичность данных

Chemical Name	CAS-номер	Водные EC50 ракообразные	Водные ERC50 Водоросли	Водная LC50 Рыба
Данные недоступны				

РАЗДЕЛ 13 Утилизация

13.1 Методы обработки отходов

- Отходы** Описание для нахождения продукта Использованный или выброшенный материал считается опасными отходами.
- Методы утилизации** Утилизировать путем сжигания, следуя федеральным, государственным, местным или провинциальным правилам.
- Утилизация отходов Код (ы) (Европейский каталог отходов)** W080111

РАЗДЕЛ 14 Информация о транспортировке

Ground:

- 14.1 Номер ООН: UN3269
- 14.2 ООН наименование груза: POLYESTER RESIN KIT
- 14.3 Класс опасности при транспортировке (а): 3
- Группа 14.4 Упаковка: III
- Exemptions: Limited Quantity

Air:

- 14.1 Номер ООН: UN3269
- 14.2 ООН наименование груза: POLYESTER RESIN KIT
- 14.3 Класс опасности при транспортировке (а): 3
- Группа 14.4 Упаковка: III

Water:

- 14.1 Номер ООН: UN3269
- 14.2 ООН наименование груза: POLYESTER RESIN KIT
- 14.3 Класс опасности при транспортировке (а): 3
- Группа 14.4 Упаковка: III
- Exemptions: Limited Quantity

- 14.5 Опасность для окружающей среды: No
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: Данные недоступны
- 14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73 / из 78 и IBC Code: Данные недоступны

РАЗДЕЛ 15 Нормативная информация

15.1, Безопасность для здоровья и окружающей среды / особые правовые нормы для вещества или смеси

Химическое название	EINECS	SVHC
Styrene	Y	N
Acid anhydride	Y	N
Dimethylaniline (DMA)	Y	N
Solvent naphtha petroleum	Y	N
Xylene	Y	N
Isobutyl alcohol	Y	N
1,2,4 Trimethylbenzene	Y	N
Ethyl Benzene	Y	N
Aniline	Y	N
Styrene Oxide	Y	N
Toluene	Y	N
Benzene	Y	N

15.2 Оценка химической безопасности

Данные недоступны

РАЗДЕЛ 16 Другая информация

Hazard phrase(s) referenced in section 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость и пар.
 H301 - Токсично при проглатывании.
 H311 - Токсично при контакте с кожей.
 H315 - Вызывает раздражение кожи.
 H317 - Может вызывать аллергическую реакцию кожи.
 H318 - Вызывает серьезное повреждение глаз.
 H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.
 H331 - Токсично при вдыхании.
 H332 - Вредно при вдыхании.
 H334 - Может вызывать аллергию или астматические симптомы или затруднение дыхания при вдыхании.
 H336 - Может вызывать сонливость или головокружение.
 H351 - Предположительно вызывает рак.
 H372 - Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия.
 H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
 H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Risk Phrase(s) referenced in section 3

R10 - Огнеопасно
 R11 - Сильно горюч
 R20 - Вреден при вдыхании
 R20 / 21 - Вредно для здоровья при вдыхании и при контакте с кожей
 R21 - Вредно для здоровья при контакте с кожей
 R23 / 24/25 - Токсичен при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании
 R33 - Опасность кумулятивных эффектов
 R36 - Раздражает глаза
 R36 / 37 - Раздражает глаза и дыхательную систему

R36 / 37/38 - Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу
R36 / 38 - Раздражает глаза и кожу.
R38 - Раздражает кожу
R45 - Может вызвать рак
R46 - Может вызвать наследственные генетические нарушения
R48 / 23/24/25 - Токсичен: опасность серьезного повреждения здоровья при длительном воздействии при вдыхании, контакте с кожей и при проглатывании

Предупредительные надписи

Профилактика

P201 - перед использованием получить специальные инструкции.
P202 - Не трогайте, пока все меры безопасности не были прочитаны и поняты.
P210 - Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. Не курить.
P233 - Хранить плотно закрытым.
P240 -Заземлить / соединить контейнер и приемное оборудование.
P241 - Использовать взрывобезопасное электрическое / вентиляционное / осветительное [] оборудование.
P242 - Использовать инструменты только неискрящие.
P243 - Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P260 - Не вдыхать пыль / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.
P261 - Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.
P264 - Стирать [] после работы тщательно.
P270 - Не есть, не пить и не курить при использовании этого продукта.
P272 - загрязненную одежду не следует выносить за пределы рабочего места.
P273 - Избегать попадания в окружающую среду.
P280 - Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.
P284 - Носите средства защиты органов дыхания.
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Удалить / Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / под душем.
P304 + P341 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Если дыхание затруднено, вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
P305 + P351 + P338 - ПРИ В ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если в состоянии и легко сделать. Продолжить промывание.
P307 + P311 - ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту / терапевту.
P308 + P313 - В СЛУЧАЕ воздействия или беспокойности: Обратиться за советом / вниманием.
P314 - Обратиться за медицинской помощью / консультацией, если вы плохо себя чувствуете.
P321 - Специфическое лечение (см [] на этом лейбле).
P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи: Обратиться за советом / вниманием.
P333 + P313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи: Обратиться за советом / вниманием.

Ответ

	<p>R337 + R313 - Если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью / консультацией.</p> <p>R342 + R311 - При появлении респираторных симптомов: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту / терапевту.</p> <p>R363 - Загрязненную одежду стирать перед повторным использованием.</p> <p>R370 + R378 - В случае пожара: Использовать [] для тушения.</p>
Хранение	<p>R233 - Хранить плотно закрытым.</p> <p>R403 + R235 - Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.</p> <p>R405 - Хранить под замком.</p>
Удаление	<p>R501 - Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами для опасных отходов.</p>

NOTICE: The information accumulated herein is believed to be correct as of the date issued from sources, which are believed to be accurate and reliable. Since it is not possible to anticipate all circumstances of use, recipients are advised to confirm, in advance of need, that the information is current, applicable and suitable to their circumstances